

Kaplijst bomen	Boom oud.Id	X Coördinaat	Y Coördinaat	Stadsd	Dichtstbijzij	Dichtstbijzij	Boom ou	Boom ou	Boomgebreken	Boomm	Boom ou	Termijnur	Toelichting besluit	Stamdian	Inspectiedat	Flora en fauna a	Flora en fau	Boom ou	Boom ou	Boom ou	Boom ou	Boom ou	Toekomstverwachting
KP022-010126-311226-Spoedkap	1019863	124.407,24	487.780,43	Oost	1019LL	KNSM-laan 6	Populus canadensis	Canadese populier	Mechanisch defect: Holte Mechanisch defect: Afgestorven bast Algemeen: Scheefstand Zwam/schimmel: Zwam/schimmel overig	Vellen (boom verwijderd)	1950	< 3 maanden	De boom heeft de volgende gebreken: scheefstand, holte en afgestorven bast. Het tomogram laat een ernstige aantasting zien. De trekzijde (MP1, 2, 3, 13 en 14) is aan de kant met vruchtlichamen van de dikrandtonderzwam ernstig aangetast waarbij er onvoldoende restwand is (niet meer meetbaar met de picus). Gezien de omvang van de boom (hoogte en omvang kroon) is er een direct risico voor de omgeving vanwege het risico op stambreuk. Het rottingsproces is onomkeerbaar. Het verder terugzetten van de kroon is een optie maar dat is een	100,00	10-11-2025	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	Holte in de stamvoet is niet geschikt		Monumentale boom	b. Voldoende	f. 18 tot 24 m.	f. Niet van toepassing (te vellen boom)	