


Algemene gegevens

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	Acer saccharinum	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Zilveresdoorn	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN BEPLANTING
Jaar van aanleg (leeftijd)	194976 jaar	Omgevingsrisicoklasse	1. Hoog
Standplaats	Verhardingsobject	Controlefrequentie BVC	Jaarlijks
- gedetailleerd		Jaar volgende inspectie	2025
Beschermingsstatus		Cyclus segment	B
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	
Groeifase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
Beheergebied	Oud-West, De Baarsjes	Stadsdeel	West
Openbare ruimte	Kattenlaan	Woonplaats	Amsterdam
Buurt	Vondelparkbuurt-Midden	Gemeente	Amsterdam
Wijk	Vondelparkbuurt	Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	

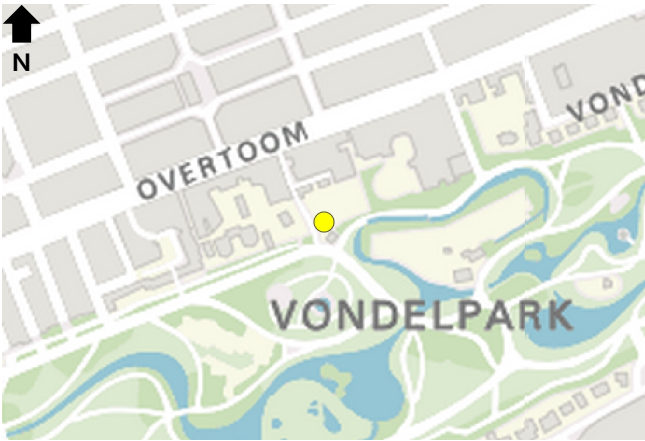

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	04-07-2024	De Boomininspecteurs		Juist	140 cm	1,0 tot 1,5 m.	f. 18 tot 24 m.	Niet van toepassing (te vellen boom)		d. Slecht	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	Risicoboom	f. Niet van toepassing (te vellen boom)	

BVO - Opmerkingen

04-07-2024	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum	Foto's
04-07-2024	

BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
4-7-2024	Kroon	Mechanisch defect	Spechtengat			
4-7-2024	Algemeen	Mechanisch defect	Afstervingsverschijnselen			
4-7-2024	Stam	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		
4-7-2024	Stam	Zwam/schimmel	Platte tonderzwam	Stambreuk of instabiliteit		
4-7-2024	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
04-07-2024	De Boominspecteurs	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 1 jaar	9-7-2024	Geen maatregel		-	-	Zie NTO 2024.
04-07-2024	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 1 jaar	9-7-2024	Jaarlijkse inspectie		-	-	Besluit op basis van NTO 2024. Kroon innemen.

BVR

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Boomveiligheid (BVR)	10-12-2025			Juist									
Boomveiligheid (BVR)	02-09-2025	De Boominspecteurs		Juist	128 cm	1,0 tot 1,5 m.	f. 18 tot 24 m.			c. Onvoldoende		Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar
Boomveiligheid (BVR)	21-08-2023	De Boominspecteurs		Juist	140 cm	1,0 tot 1,5 m.	g. 24 m. en hoger			d. Slecht		Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar

BVR - Opmerkingen

10-12-2025	<Geen data>
02-09-2025	<Geen data>
21-08-2023	<Geen data>

BVR - Foto's

Datum	Foto's
10-12-2025	
02-09-2025	
	
21-08-2023	
	

BVR - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
2-9-2025	Stam	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	Rondom, grootste 45cm breed	
2-9-2025	Stam	Ziekte/bacterie	Bloedingen			
2-9-2025	Stam	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		
2-9-2025	Stam	Mechanisch defect	Rotting			
2-9-2025	Stam	Zwam/schimmel	Platte tonderzwam	Stambreuk of instabiliteit		

21-8-2023	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)	
21-8-2023	Stam	Zwam/schimmel	Platte tonderzwam	Stambreuk of instabiliteit
21-8-2023	Stam	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk

BVR - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
								-	-	
02-09-2025	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 1 jaar	21-10-2025	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast > 2 meter	-	-	Dikrand/ platte tonderzwam. Vervolg NTO 2024.
21-08-2023	De Boominspecteurs	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 1 jaar	27-8-2023	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	beeldbepalende boom (geen officiële monumentale status). Eerder nto onderzocht. Eerst vervolg nto alvorens evtueel kap.

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	18-11-2025	Pius Floris Amsterdam	Juist	Juist	159 cm	1,5 m. en groter				a. Goed	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar
NTO	18-01-2024	Boomtotaalzorg	Juist	Juist	152 cm	1,5 m. en groter				c. Onvoldoende	b. Regulier boombeeld (HB)	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

Foto's

18-11-2025



18-01-2024



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
18-1-2024	Kroon	Mechanisch defect	Spechtengat		Op ca 10m hoogte zuidzijde	

18-1-2024	Stam	Zwam/schimmel	Platte tonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	
18-1-2024	Stam	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	
18-1-2024	Stam	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk	
18-1-2024	Stam	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk	

18-11-2025	Kroon	Mechanisch defect	Ingerotte snoeiwonden		
18-11-2025	Kroon	Mechanisch defect	Spechtengat		
18-11-2025	Stam	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	
18-11-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting		

18-11-2025	Stam	Mechanisch defect	Rotting		
18-11-2025	Kroon	Mechanisch defect	Spechtengat		
18-11-2025	Stam	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	
18-11-2025	Stam	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	

18-11-2025	Stam	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	
18-11-2025	Kroon	Mechanisch defect	Takbreuk lokaal (dikke takken)		

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
18-11-2025	Onderzoek na vervolg afgerond	Uit het onderzoek is gebleken dat er een omvangrijke rotting aanwezig is. De vruchtlichamen komen al tot 4 meter hoogte op de stam naar buiten. De boom laat een actieve reactiegroei zien rondom de stam. Conditioneel is de boom ook goed. Echter, de rotting heeft op de meethoogte van 145 cm voor onvoldoende restwand voor zeker 30% van de omtrek gezorgd. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom (staat bij een kinderdagverblijf en naast tennisbanen) is behoud in zijn huidige vorm niet langer mogelijk. Omdat het een boom betreft op een zichtlocatie is het een investering waard de boom te behouden in een gekandelaberde vorm. Er geldt een verhoogde controle frequentie (attentieboom). Wanneer kandelaberen geen optie is dan dient de boom verwijderd te worden.	<<Niet ingevuld>>	nvt	De boom is in zijn huidige vorm op deze risicovolle locatie niet duurzaam te behouden. Door de kroon te kandelaberen is de boom duurzaam te behouden.
18-1-2024	Onderzoek na vervolg afgerond	Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom en de omvangrijke aantasting door de dikrandtonderzwam en de platte tonderzwam in combinatie met de grootte, leeftijd en locatie van de boom is het advies om de kroon rondom met 5 meter in te nemen. Hierna betreft het een attentieboom en is het advies om de boom jaarlijks te inspecteren en de aantasting te blijven monitoren.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	De aantasting door de dikrandtonderzwam en de platte tonderzwam is een onomkeerbaar proces waarvan de boom niet meer kan herstellen. Door de kroon in te nemen kan de boom nog een tijd duurzaam behouden blijven. Het advies is om bij verdere afname van de kwaliteit en conditie de kroon verder te reduceren en de boom als veterane boom te handhaven.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen


Datum	18-11-2025	Datum	18-11-2025	Datum	18-11-2025	Datum	18-11-2025
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stam	Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stam	Locatie onderzoek	Stam
Windrichting	West	Windrichting	West	Windrichting	West	Windrichting	Noordoost
Meethoogte	100	Meethoogte	1	Meethoogte	150	Meethoogte	170
Stamdiameter	159	Stamdiameter	159	Stamdiameter	159	Stamdiameter	159
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Prikstok kan 20 cm worden ingebracht.	Meetwaarden per meting	De prikstok kan 25 cm worden ingebracht.	Meetwaarden per meting	De prikstok kan 30 cm worden ingebracht.	Meetwaarden per meting	Klankafwijking noordoost-zijde
Omvang		Omvang		Omvang		Omvang	
Ernst	Matig	Ernst	Matig	Ernst	Matig	Ernst	Matig
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting		Prikrichting		Prikrichting		Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	140	Indicatie restwanddikte	145	Indicatie restwanddikte	135	Indicatie restwanddikte	
Overig		Overig		Overig		Overig	
Foto		Foto		Foto		Foto	

Datum	18-11-2025	Datum	18-11-2025	Datum	18-11-2025
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Geluidstomograaf (GT)	Onderzoeksmethode	Geluidstomograaf (GT)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Geluidstomograaf op maaiveld	- locatie	Geluidstomograaf op maaiveld
Locatie onderzoek	Stam	Locatie onderzoek	Stam	Locatie onderzoek	Stam
Windrichting	Zuid	Windrichting		Windrichting	
Meethoogte	130	Meethoogte	100	Meethoogte	145
Stamdiameter	159	Stamdiameter	159	Stamdiameter	159
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	14	Min. restw. Mattheck	15
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Klankafwijking zuidzijde	Meetwaarden per meting	Het tomogram laat een lokale rotting zien aan de westzijde. Dit komt overeen met de prikstok controle. Op deze hoogte is er nu nog geen verhoogd risico op stambreuk.	Meetwaarden per meting	Op deze meethoogte is op het tomogram een zeer omvangrijke rotting te zien. Voor 30% van de omtrek is er onvoldoende restwand. Dit komt overeen met de prikstok controle. Gezien de omvang is er een verhoogde kans op stambreuk.
Omvang		Omvang		Omvang	
Ernst	Matig	Ernst	Matig	Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting		Prikrichting		Prikrichting	
Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte	
Overig		Overig		Overig	


Foto



Foto

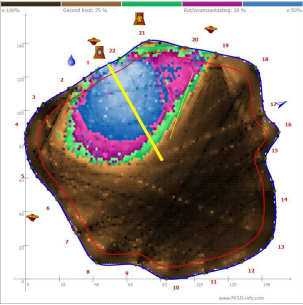

Foto

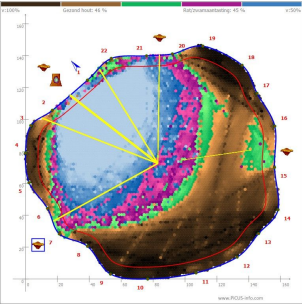


Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	18-01-2024	Datum	18-01-2024	Datum	18-01-2024
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Geluidstomograaf (GT)	Onderzoeksmethode	Geluidstomograaf (GT)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Geluidstomograaf op maaiveld	- locatie	Geluidstomograaf op maaiveld
Locatie onderzoek	Stam	Locatie onderzoek	Stam	Locatie onderzoek	Stam
Windrichting	Random	Windrichting		Windrichting	
Meethoogte	100	Meethoogte	100	Meethoogte	145
Stamdiameter	152	Stamdiameter	152	Stamdiameter	153
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	23	Min. restw. Mattheck	23
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	32	Min. restw. Mattheck x 1.4	32
Meetwaarden per meting	15 cm indringing gemeten	Meetwaarden per meting	Er is nog voldoende restwanddikte aanwezig over 65% van de omtrek.	Meetwaarden per meting	Er is nog voldoende restwanddikte aanwezig over 80% van de omtrek
Omvang	10-20%	Omvang		Omvang	
Ernst	Ernstig	Ernst		Ernst	0
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Horizontaal	Prikrichting		Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	25	Indicatie restwanddikte		Indicatie restwanddikte	
Overig	Zwam komt op meerdere plekken naar buiten	Overig	Houtkwaliteit is wel verminderd.	Overig	


Foto



Foto

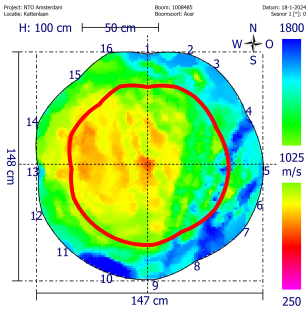

Foto

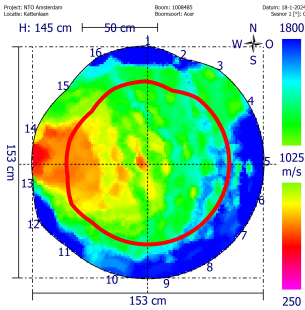

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
18-11-2025	Pius Floris Amsterdam	Jaarlijkse inspectie (q)		< 1 jaar	17-12-2025	Jaarlijkse inspectie		

18-11-2025	Pius Floris Amsterdam	Eco fase 1 kandelaberen kroon (q)	< 3 maanden (spoed)	17-12-2025	Eco fase 1 kandelaberen kroon	Geen F&F aspecten. Kandelaberen met behoud van holte en spechtengat.
------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------	-------------------------------	--

18-01-2024	Boomtotaalzorg	Jaarlijkse inspectie (q)	< 1 jaar	29-1-2024	Jaarlijkse inspectie
------------	----------------	--------------------------	----------	-----------	----------------------

18-01-2024	Boomtotaalzorg	Snoeien - tak(ken) innemen (q)	< 6 maanden	29-1-2024	Snoeien - tak(ken) innemen	. Kroon 5 meter innemen.ca.15%
------------	----------------	-----------------------------------	-------------	-----------	----------------------------	--------------------------------

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
18-11-2025	Pius Floris Amsterdam	1,0 tot 1,5 m.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Buiten het broedseizoen uitvoeren.	☒			
18-1-2024	Boomtotaalzorg	1,0 tot 1,5 m.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	De holte in de kroon betreft een spechtengat en moet voorafgaand van de snoeiwerkzaamheden worden onderzocht of deze bewoond is of niet. Bij het innemen van de kroon wordt de holte niet verwijderd.	☒			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------