

Algemene gegevens

Type Boom niet vrij uitgroeiend

- gedetailleerd

Soortnaam Ulmus hollandica 'Vegeta'

- Nederlands

Huntingdon-iep

- boomgrootte

Meerstammig

Jaar van aanleg (leeftijd) 1971 54 jaar

Standplaats Gras- en kruidachtigen

- gedetailleerd

Gazon

Beschermingsstatus

Monumentale boom

- gedetailleerd

Groeifase

Actuele ecostatus

Beheerder

- gedetailleerd

Eigenaar

- gedetailleerd

Onderhoudsplichtige

Beheerafspraak

Omgevingsrisicoklasse

Controlefrequentie BVC

Jaar volgende inspectie

Cyclus segment

Actuele opkroonhoogte

Beoogde opkroonhoogte

Beleidsopmerkingen

Memo (algemeen)

Stadsdeel

Woonplaats

Gemeente

Sportterrein

Deelsportcomplex

Postcode

Gemeente

R&E_VOR_Bomen

Gemeente

Gemeente Amsterdam

Boom - BOOM IN GRAS

1. Hoog

Jaarlijks


2025

B

West

Amsterdam

Amsterdam

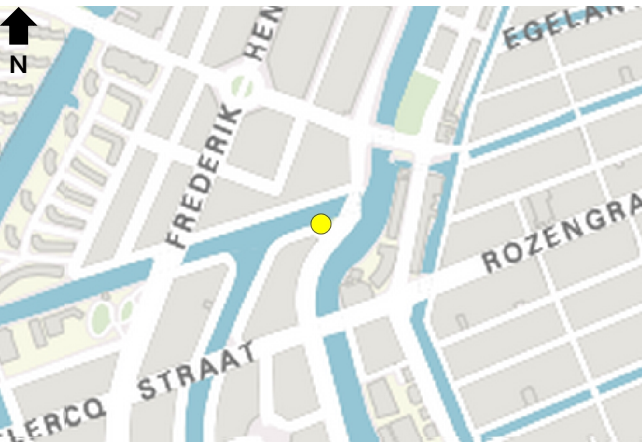

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

BVO

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.	Iepziekte status
Boomveiligheidsonderhoud (BVO)	01-07-2024	De Boominspecteurs		Juist	100 cm	1,0 tot 1,5 m.	f. 18 tot 24 m.	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst		c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar	

BVO - Opmerkingen

01-07-2024	<Geen data>
------------	-------------

BVO - Foto's

Datum

Foto's

01-07-2024



BVO - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
1-7-2024	Stamvoet	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		
1-7-2024	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting			
1-7-2024	Stamvoet	Mechanisch defect	Holte			

BVO - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
01-07-2024	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 1 jaar	29-4-2025	NTO (Nader Technisch Onderzoek)	Breukvast < 2 meter	-	-	Holte, rotting stamvoet. De urgentietermijn van dit besluit is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het besluit.

BVR

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
Boomveiligheid (BVR)	10-08-2023	De Boominspecteurs		Juist	95 cm	0,5 tot 1 m.	f. 18 tot 24 m.			c. Onvoldoende		Risicoboom	b. 5 tot 15 jaar

BVR - Opmerkingen

10-08-2023	<Geen data>
------------	-------------

BVR - Foto's

Datum	Foto's
10-08-2023	

BVR - Gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
10-8-2023	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)			
10-8-2023	Stamvoet	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk		
10-8-2023	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting			

BVR - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Moederbestek	Bestek	Toelichting
10-08-2023	De Boominspecteurs			< 1 jaar	20-11-2024	Geen maatregel		-	-	Maatregel dood hout verwijderen wordt 1x per 3 jaar in de onderhoudssnoeironde uitgevoerd.
10-08-2023	De Boominspecteurs	NTO (Nader Technisch Onderzoek) (q)		< 1 jaar	16-8-2023	Jaarlijkse inspectie		-	-	Besluit op basis van NTO 2021. Vervolg NTO 2024.

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	13-08-2025	Pius Floris Amsterdam	Juist	Juist	85 cm	0,5 tot 1 m.				h. Niet van toepassing (te vellen boom)	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	Risicoboom	f. Niet van toepassing (te vellen boom)
NTO	05-03-2025	Pius Floris Amsterdam	Juist	Juist	85 cm	0,5 tot 1 m.				b. Voldoende	h. Niet van toepassing (te vellen boom)	Attentieboom	f. Niet van toepassing (te vellen boom)

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

13-08-2025



Datum

05-03-2025



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
13-8-2025	Stam	Mechanisch defect	Afgestorven bast			A close-up photograph of a tree trunk. The trunk is dark and textured, with a large, vertical wound or hole in the bark. The wound is deep and appears to be a result of mechanical damage or decay. The surrounding bark is peeling and flaking.

13-8-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting	boring bij Mp5	
13-8-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting	Boring bij Mp6	
13-8-2025	Kroon	Mechanisch defect	Afstervingsverschijnselen	Gesteltak die boven de rotting groeit heeft topsterfte.	
5-3-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting		

5-3-2025	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit	
5-3-2025	Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting		
5-3-2025	Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak(ken) (m)	Takbreuk	

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
13-8-2025	Onderzoek na vervolg afgerond	De boom laat in de kroon zien, middels topsterfte in de gesteltakken die boven de rotting groeien, dat de transportvaten en/of het wortelgestel door de rotting minder goed functioneren. Verder is uit de boringen gebleken dat de minimale benodigde restwand op zeker 40% van de omtrek niet gehaald wordt. Er is dus een verhoogde kans op stambreuk. Het gegeven advies bij een eerder uitgevoerd NTO, om de boom te vellen, kan dus nogmaals worden gegeven. Dus, gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom dient deze binnen 3 mnd (spoed) verwijderd te worden.	<<Niet ingevuld>>	n.v.t.	De boom is gezien de aangetoonde restwand dikte, die niet aan de minimale eisen voldoet, niet duurzaam te behouden.
5-3-2025	Onderzoek na vervolg afgerond	Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom en de omvang van de aangetroffen aantasting van de stamvoet is het noodzakelijk de boom te vellen. Herstel van de aantasting is uitgesloten. Er is een verhoogde kans op stambreuk. Wanneer verwijderen niet wenselijk is dient de boom dusdanig ver teruggesnoeid te worden, dat er geen risico meer is voor de woonbootbewoners bij stambreuk op maaiveld hoogte. Dit is geen duurzame oplossing.	<<Niet ingevuld>>	Nvt	Boom is gezien de omvang van de rotting niet duurzaam te behouden. Herstel is uitgesloten. Investeer in een nieuwe boom.

Investeer in een nieuwe boom.

Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	13-08-2025	Datum	13-08-2025	Datum	13-08-2025	Datum	13-08-2025
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Weerstands boring (WB)	Onderzoeksmethode	Weerstands boring (WB)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Weerstands boring op maaiveld	- locatie	Weerstands boring op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting		Windrichting		Windrichting		Windrichting	
Meethoogte	5	Meethoogte	10	Meethoogte	10	Meethoogte	10
Stamdiameter	85	Stamdiameter	85	Stamdiameter	85	Stamdiameter	85
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	8,5	Min. restw. Mattheck	8,5
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Rotting tussen Mp4 en Mp5, Mp5 en Mp6 en tussen Mp7 en Mp8 komt overeen met het geluidstomogram dat is uitgevoerd bij het vorige NTO.	Meetwaarden per meting	Rotting komt overeen met de al eerder uitgevoerde meting met de picus geluidstomograaf.	Meetwaarden per meting	Boring op de locatie van Mp5 op het tomogram. Uit de boorkern blijkt dat er nog maar 5 cm spinhout aanwezig is met daarachter aangetast kernhout (donkerbruin verkleurd). Daarachter is rot hout aanwezig die geen functie meer heeft voor de stabiliteit. Deze wortelaanzet heeft onvoldoende functionaliteit voor de stabiliteit van de boom.	Meetwaarden per meting	Boring op de locatie van Mp6 op het tomogram. Uit de boorkern blijkt dat er nog maar 4 cm spinhout aanwezig is met daarachter aangetast kernhout (donkerbruin verkleurd). Daarachter is rot hout aanwezig die geen functie meer heeft voor de stabiliteit. Deze wortelaanzet heeft onvoldoende functionaliteit voor de stabiliteit van de boom.
Omvang		Omvang		Omvang		Omvang	
Ernst	Ernstig	Ernst	Ernstig	Ernst	Ernstig	Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Horizontaal en diagonaal	Prikrichting	Horizontaal en diagonaal	Prikrichting		Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	4	Indicatie restwanddikte	4	Indicatie restwanddikte	5	Indicatie restwanddikte	4
Overig		Overig		Overig		Overig	

Foto



Foto



Foto



Foto




Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	05-03-2025	Datum	05-03-2025
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)	Onderzoeksmethode	Geluidstomograaf (GT)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld	- locatie	Geluidstomograaf op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet	Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting		Windrichting	
Meethoogte	20	Meethoogte	15
Stamdiameter	85	Stamdiameter	85
- op meet of prikhoogte		- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck		Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4		Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	Op diameter 102 cm kan prikstok 30 cm worden ingestoken.	Meetwaarden per meting	Het tomogram laat een rotting zien van de stamvoet die één zijde bijna volledig heeft aangetast. Er is aan deze zijde ook onvoldoende restwand aanwezig. Er is een verhoogde kans op stambreuk ontstaan.
Omvang		Omvang	
Ernst	Matig	Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam		Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD		Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Horizontaal en diagonaal	Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	82	Indicatie restwanddikte	
Overig		Overig	

Foto



Foto

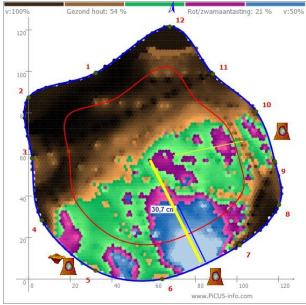

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
13-08-2025	Pius Floris Amsterdam	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 3 maanden (spoed)	29-9-2025	Vellen (boom verwijderen)		Boom verwijderen na broedseizoen. Zie ecoscan.

Ecoscan

Datum	Inspecterende organisatie	Stamdiameterkl.	FF Aspecten	Holte in stam	Holte in kroon	Holte in stamvoet	Spechtengat stam	Spechtengat kroon	Nest in kroon	Nestkast	Vleermuiskast	Nestelgelegenheid	Anders	Flora fauna opmerkingen	Geen belem. kap	Opmerking algemeen	Overzichtsfoto	Detailfoto
13-8-2025	Pius Floris Amsterdam	0,5 tot 1 m.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	waarschijnlijk kraaiennest waarvan de jongen reeds zijn uitgevlogen (gemeld door buurtbewoner die op het nest uitkijkt).	☒			
5-3-2025	Pius Floris Amsterdam	0,5 tot 1 m.	Eén of meerdere flora en fauna aspecten aanwezig	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Nest in gebruik. Ekster. Kap na broedseizoen.	☒			

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------