



Advies aanvraag

Invullen door aanvrager:	
Boomsoort wetenschappelijk	Populus nigra 'Italica'
Boomsoort NL	Italaanse populier
Locatie	Geuzenstraat thv nr 58, SD west
BoomID	GISIB: 1021017 GeoVisia: 494998
Datum adviesaanvraag	10 december 2025
Reden adviesvraag	Veiligheidskap uit nader technisch onderzoek
Bijlagen	1. Paspoort monumentale boom 2. Rapportage(s) onderzoeken

Let op: Op verzoek van de raad wordt dit advies na vaststelling door de CBH actief openbaar gemaakt door publicatie op https://maps.amsterdam.nl/bomen_bijzonder/. Dit document moet daarom voldoende informatie bevatten voor iedere belanghebbende of geïnteresseerde.

Planning

Aanvraag kapvergunning: z.s.m. (urgentietermijn < 3 maanden). Dus 3 maanden na oplevering rapportage (9-12-2025)

Gewenste moment van uitvoering: vóór 9-3-2026.

Reden aanvraag kap ~~/verplant/~~ **-> 20% snoei***

De boom heeft de volgende gebreken: Dikrandtonderzwam, rotting stamvoet.

Het tomogram op blz. 3 laat een zeer omvangrijke rotting zien. Deze komt overeen met de prikstok controle. Het blauwe deel is zeer zwaar aangetast hout. Over meer dan 60% van de omtrek is er onvoldoende restwand. Gezien de hoogte van de boom is er een directe kans op stambreuk. De boom kan niet gehandhaafd worden. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheids categorie van de boom deze met spoed verwijderen.

* doorhalen wat niet van toepassing is




Overzichtsfoto



Rotting stam/ stamvoet. Makkelijk inprikbaar met de prikstok



Locatie dikrandtonderzwam. Deze locatie is inprikbaar

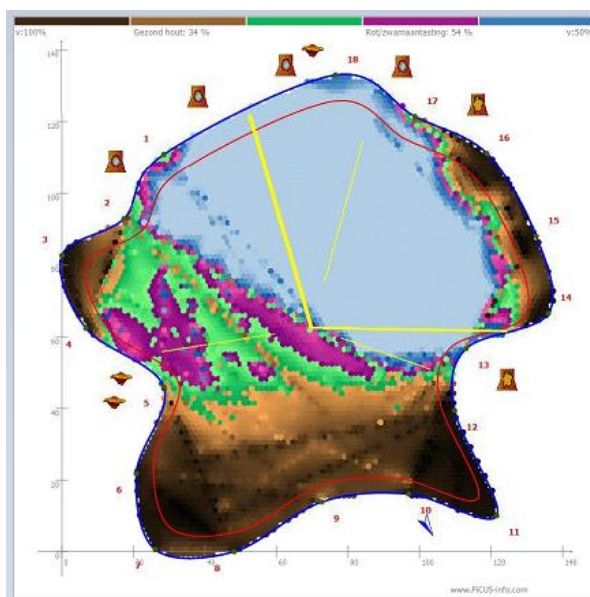

Het tomogram laat een zeer omvangrijke rotting zien. Deze komt overeen met de prikstok controle. Het blauwe deel is zeer zwaar aangetast hout. Over meer dan 60% van de omtrek is er onvoldoende restwand. Gezien de hoogte van de boom is er een zeer hoog risico op stambreuk. De boom kan niet gehandhaafd worden.

Zijn er alternatieven onderzocht en zijn daar rapportages van

ja / ~~nee~~*

De boom is niet duurzaam te behouden. Ook in een verkleinde vorm is dit niet mogelijk. De locatie is naast een speelplek, en de rotting is al te ver. Kandelaberen is geen duurzame oplossing.

* doorhalen wat niet van toepassing is

Zijn er alternatieven onderzocht m.b.t. de inrichting / omgeving / beheer en zijn daar rapportages van

ja / ~~nee~~*

De boom staat in een stedelijke omgeving met binnen valbereik een speeltuin, basketbalveld, huizen en rijbaan. De omgevingsrisicoklasse is dus hoog. Op deze locatie is het niet reëel mogelijk de omgeving aan te passen. De beheerder gaat mee in het advies deze boom op korte termijn te vervangen.

Bij projecten: is er een BEA uitgevoerd)

ja / ~~nee~~ / n.v.t.*

** doorhalen wat niet van toepassing is*

**X Gemeente
X Amsterdam
X Commissie
X Beschermwaardige
X Houtopstanden**

Advies CBH

De Commissie Beschermwaardige Houtopstanden adviseert

de vergunning wel te verlenen. De noodzaak voor het vellen is voldoende aangetoond. De alternatieven voor de voorgenomen ingreep zijn voldoende onderzocht en de keuze is afdoende onderbouwd.

Onderbouwing:

Bij haar advisering is de commissie gebonden aan de gemeentelijke bomenverordening. Deze stelt in artikel 5, lid 2 dat alleen van het verbod tot vellen van een beschermwaardige houtopstand kan worden afgeweken indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Naar ons oordeel is het vellen van de boom realistisch gezien de boomsoort, eerdere snoei ingrepen bij de boom, de omvangrijke aantasting, het omgevingsrisico (speelplek) en het feit dat er in de structuur van 5 Italiaanse populieren al 2 bomen eerder vervangen zijn. Hierdoor is al een divers beeld qua kronen ontstaan. Geadviseerd wordt om de boom te herplanten met een flinke nieuwe Italiaanse populier.

Op woensdag 14 januari 2026 is er een schouw geweest door [REDACTED] (European Tree Technician ETT & Certified Veteran Tree Specialist adviseur).

Vastgesteld in de vergadering van 21 januari 2026

[REDACTED]

Aanwezig op de vergadering:

[REDACTED]