

Fotobijlage

618DT- herbestemming Gemeenteweg 308

Onderdeel: Onderzoek monumentale waarden Gemeenteweg 308

Opdrachtgever:



Ontwerp:



Bouwkundig ontwerp- en tekenbureau

Adviseur:

J. Dons bouwtechnisch adviesbureau
Oude Rijksweg 244a
7954 DR ROUVEEN

Datum:

02-11-2023



Projectgegevens

Situatietekening:

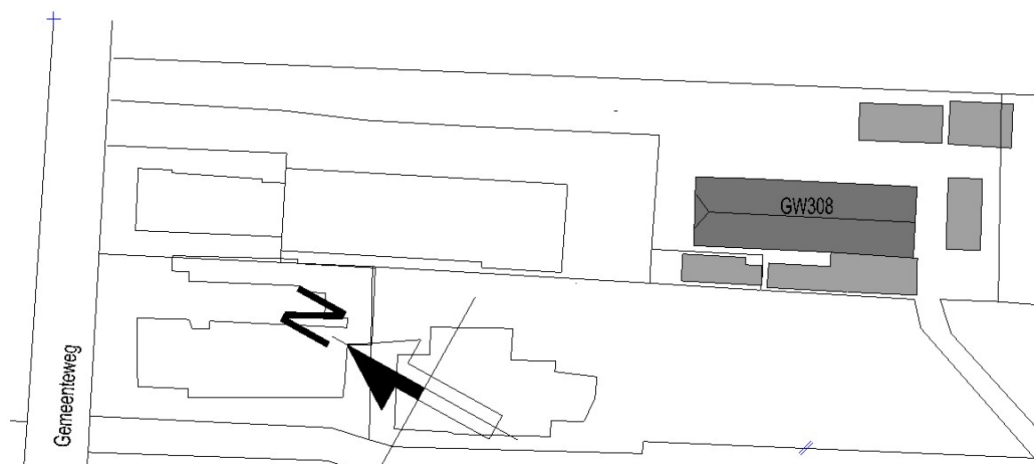


Fig.1 situatie GW308

Onderzoeksobject:

Staphorster boerderij
Gemeenteweg 308
7951 PE STAPHORST

Status

Beschermd rijksmonument; nr. 34272
Datum inschrijving: 27 maart 1973

Boerderij – beschermd; rijks
Pensionariswoning – beschermd; gemeentelijk; buiten bestek van dit onderzoek
Opstallen – niet beschermd.

Gemeente

Gemeente Staphorst

Foto/fig. nrs. komen overeen met het bouwhistorisch onderzoek



Fig. 2; voorgevel/ zijgevel



Fig. 3; achtergevel



Fig. 4; zijwand woonkamer oost



Fig. 5; Achterwand woonkamer



Fig. 6; overzicht hal; vroegere deel



Fig. 7; Interieur stal: historische gebinten i.c.m. moderne stal met staalconstructie



Fig. 8; locatie vanaf Gemeenteweg 306; autobedrijf (Google Maps)



Fig. 9; overzijde van Gemeenteweg; Jan Lubbertsland (Google Maps)



Fig.10; GW 312; Aan oostzijde (Google maps)



Fig.11; GW 308; vanaf Oosterweg gezien



Fig. 20; Gewijzigd achterzijde boerderij met eromheen bijgebouwen.



Fig. 21; gebintwerk en kasporen (gezien van voor naar achteren)

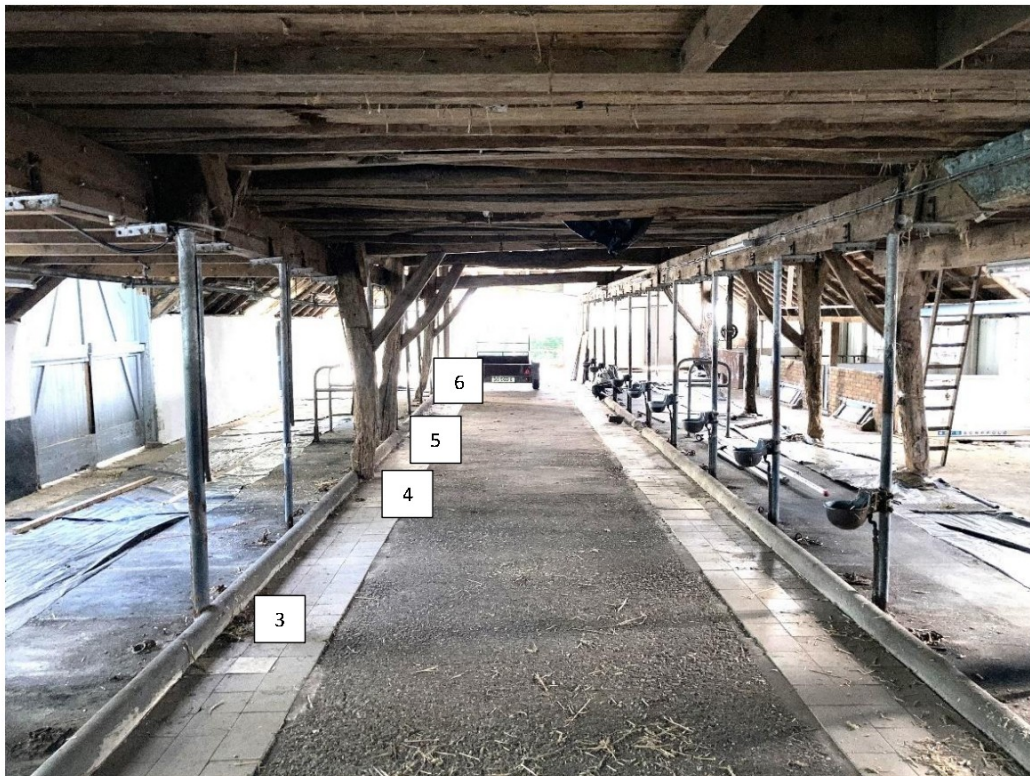


Fig. 22; gebintwerk begane grond naar achteren merk 4,5,6 ; gebintstijl merk 3 links vervangen door staal. Let op: balklaag van links naar rechts over nieuwe onderslagen op stalpoten (staal).



Fig. 23; gebintwerk naar voren; merk 5,4,2,1



Fig. 24 en 25; Gebint met telmerk II en penverbinding. Aantasting te zien, ook bij gebintstijl nr.3



Fig. 26; gebint 4, 5 en 6 met extra tussenstijl



Fig.27; pen en gat gebintstijl; stijl verschoven; met staal vastgemaakt.



Fig. 28; schoor verschoven.; los -vast op dregholt; stijl verschoven en met staal verbonden.



Fig. 29; nieuwe kolomstijl westzijde gebintstel 2, met koud opgelegde gebintplaat en stalen anker.



Fig. 30; Duidelijk zichtbare verplaatsing stijl

Links stalen strip;
rechts nog pen en gat

Bij gebintstijl 2 (fig.24) zien we een rechthoekige stijl, machinaal gezaagd en niet bekrant. Deze is dus veel jonger ter vervanging geplaatst.



Fig. 31; Mix van gebintstellen, stalen liggers, kolommen, afgezaagde gebintstijl en nw. langs balk.



Fig. 32; schoren aan andere kant van dregholt; niet in keep.

Op fig. 31 en 33 zijn ook de extra langs balken te zien op de stalen stalpoten, die voor de in dwarsrichting liggende zolderbalken (ipv. de langsrichting) de draagfunctie van de zolder hebben overgenomen van de ankerbalken van het gebint.



Fig.33; dwarsbalken over nieuwe langsonderslagen.

Fig. 34; detail afgezaagde gebintpoot op stalen kolom i.c.m. langsonderslag en naar voorzijde verplaatste schoren. Hier komen op 1 punt verschillende aspecten bij elkaar.





Fig. 35; 'pompstraat' of bijkeuken,



Fig. 36; Oostelijke tussenwand in authentieke



Fig. 37; Westelijke tussenwand.



Fig. 38; afwijkende ster.



Fig. 39; afwijkend tableau; verschoven naad.



Fig. 40; Friese ster tussenwand



Fig. 41; kastenplint met nieuwe lijst.



Fig. 42; linkerachterhoek woonkamer;



Fig. 43; voorgevel met schouw gaskachel.



Fig.44; Linker voorgevel keuken:



Fig. 45; Neuteboom op deur en luiken



Fig. 46; Neuteboom op keukendeur

4.3.4. Extérieur – beschrijving historische onderdelen:



Fig. 47; voorgevel

Het voegwerk is wel een keer gerenoveerd, maar niet met snijvoegen. Op de randen van de kozijnen zijn diverse beschadigingen van het mw. te zien.



Fig.48; linker kozijn



Fig. 49 Rechter kozijn



Fig. 50; zijgevel oost woonhuis



Fig. 51; achter 2^e stalraampje oud metselwerk



Fig. 52; Achter schuurdeur nieuw metselwerk.



Fig. 53; detail foto achtergevel.



Fig. 54; eerste deel westgevel, gebikte stenen en nog verf van melkrek.



Fig. 55; tweede stuk westgevel rond zieldeur.



Fig. 56; 'derde' stuk metselwerk



Fig. 57; Eerste stuk achter mestdeuren.



Fig. 57; laatste stuk gevelmetselwerk: